TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	**: CPCD25**
Kaldırma Kapasitesi	**: 2.5 ton**
Yük Merkezi	**: 500 mm**
Kaldırma Yüksekliği	**: Tripleks 4700mm**
Serbest Kaldırma Yüksekliği	**: 1165 mm**
Sideshift	**: Var**
Çatal Uzunluğu	**: 1200 mm**
Makina Uzunluğu	**: 2638 mm. (Çatal hariç)**
Makina Genişliği	**: 1150 mm**
Dönüş Yarıçapı	**: 2240 mm**
Motor Marka/Modeli	**: KUBOTA**
Motor Gücü	**: 42,6 kW / 2400 r.p.m.**
Motor Hacmi / Silindir Sayısı	**: 2,434 lt / 4**
Yürüyüş Hızı (yüklü/yüksüz)	**: 17 / 17 km/h**
Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz)	**: 0.57 / 0.58 m/s**
Max. Tırmanma Kabiliyeti	**: %23 - %29 (yüklü - yüksüz)**
Menşei	**: ÇİN**

AKSESUAR VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

* Led ikaz lambalarının yer aldığı modern ve şık gösterge paneli.
* Yük destek korkuluğu
* **Entegre Sideshift *(Daha Fazla Kaldırma Kapasitesi*)**
* **Ön ve Arka Çalışma Işıkları**
* **Bluespot**
* **Tepe lambası ve Sesli Geri İkaz Kornası**
* Kapaklı Sürüş Pedal Alanı
* Ayarlanabilir süspansiyonlu , operatör sensörlü ve kolçaklı koltuk sayesinde konforlu ve güvenli sürüş
* **Üstten Egzos Sistemi**
* Yürüyüş ve Kaldırma Güvenliği Donanımı **KUBOTA V2403 orjinal JAPON menşeili motor**
* Havalı tip Lastik
* **4 yol valf *(ataşman* kullanımına uygun)**

HELI
25

HELI
25
HELI

HELI

G31
12V

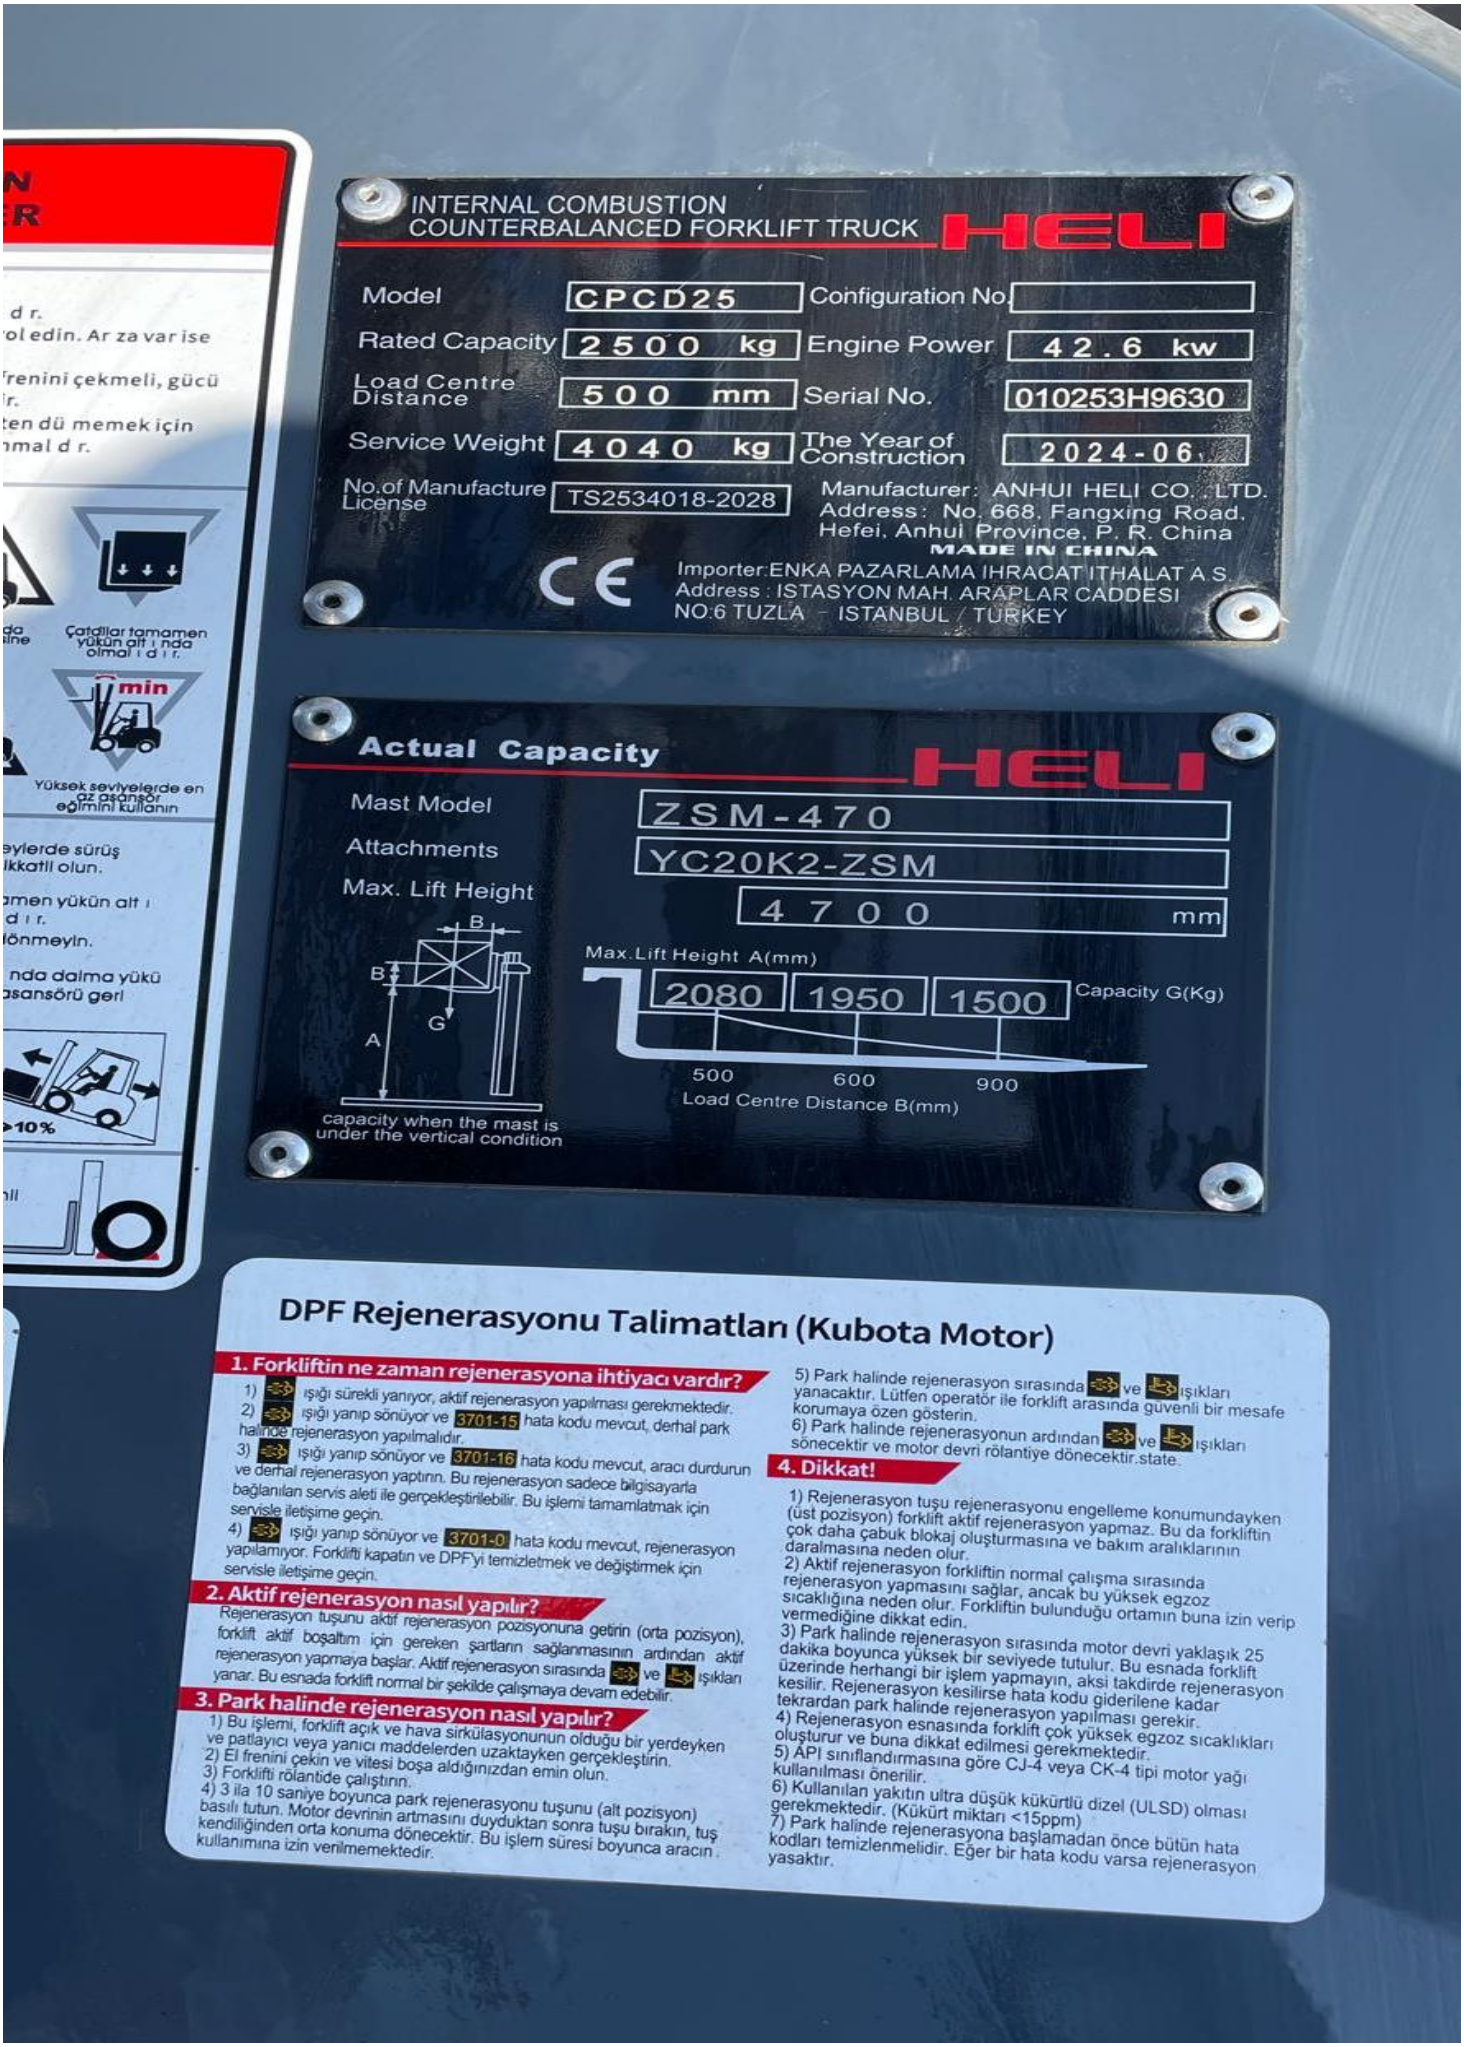

INTERNAL COMBUSTION
COUNTERBALANCED FORKLIFT TRUCK

HELI

Model	CPCD25	Configuration No.	
Rated Capacity	2500 kg	Engine Power	42.6 kw
Load Centre Distance	500 mm	Serial No.	010253H9630
Service Weight	4040 kg	The Year of Construction	2024-06
No.of Manufacture License	TS2534018-2028		

Manufacturer: ANHUI HELI CO., LTD.
Address: No. 668, Fangxing Road,
Hefei, Anhui Province, P. R. China
MADE IN CHINA

CE

Importer:ENKA PAZARLAMA IHRACAT ITHALAT A.S.
Address : ISTASYON MAH. ARAPLAR CADDESI
NO:6 TUZLA - ISTANBUL / TURKEY

Actual Capacity

HELI

Mast Model ZSM-470

Attachments YC20K2-ZSM

Max. Lift Height 4700 mm

capacity when the mast is under the vertical condition

DPF Rejenerasyonu Talimatları (Kubota Motor)

1. Forkliftin ne zaman rejenerasyona ihtiyacı vardır?

1) ışığı sürekli yanıyor, aktif rejenerasyon yapılması gerekmektedir.
2) ışığı yanıp sönüyor ve 3701-15 hata kodu mevcut, derhal park halinde rejenerasyon yapılmalıdır.
3) ışığı yanıp sönüyor ve 3701-16 hata kodu mevcut, aracı durdurun ve derhal rejenerasyon yaptırın. Bu rejenerasyon sadece bilgisayarla bağlanılan servis aleti ile gerçekleştirilebilir. Bu işlemi tamamlatmak için servisle iletişime geçin.
4) ışığı yanıp sönüyor ve 3701-0 hata kodu mevcut, rejenerasyon yapılamıyor. Forklifti kapatın ve DPF'yi temizletmek ve değiştirmek için servisle iletişime geçin.

2. Aktif rejenerasyon nasıl yapılır?

Rejenerasyon tuşunu aktif rejenerasyon pozisyonuna getirin (orta pozisyon), forklift aktif boşaltım için gereken şartların sağlanmasının ardından aktif rejenerasyon yapmaya başlar. Aktif rejenerasyon sırasında ve ışıkları yanar. Bu esnada forklift normal bir şekilde çalışmaya devam edebilir.

3. Park halinde rejenerasyon nasıl yapılır?

1) Bu işlemi, forklift açık ve hava sirkülasyonunun olduğu bir yerdeyken ve patlayıcı veya yanıcı maddelerden uzaktayken gerçekleştirin.
2) El frenini çekin ve vitesi boşa aldığınızdan emin olun.
3) Forklifti rölantide çalıştırın.
4) 3 ila 10 saniye boyunca park rejenerasyonu tuşunu (alt pozisyon) basılı tutun. Motor devrinin artmasını duyduktan sonra tuşu bırakın, tuş kendiliğinden orta konuma dönecektir. Bu işlem süresi boyunca aracın kullanımına izin verilmemektedir.
5) Park halinde rejenerasyon sırasında ve ışıkları yanacaktır. Lütfen operatör ile forklift arasında güvenli bir mesafe korumaya özen gösterin.
6) Park halinde rejenerasyonun ardından ve ışıkları sönecektir ve motor devri rölantiye dönecektir.state.

4. Dikkat!

1) Rejenerasyon tuşu rejenerasyonu engelleme konumundayken (üst pozisyon) forklift aktif rejenerasyon yapmaz. Bu da forkliftin çok daha çabuk blokaj oluşturmasına ve bakım aralıklarının daralmasına neden olur.
2) Aktif rejenerasyon forkliftin normal çalışma sırasında rejenerasyon yapmasını sağlar, ancak bu yüksek egzoz sıcaklığına neden olur. Forkliftin bulunduğu ortamın buna izin verip vermediğine dikkat edin.
3) Park halinde rejenerasyon sırasında motor devri yaklaşık 25 dakika boyunca yüksek bir seviyede tutulur. Bu esnada forklift üzerinde herhangi bir işlem yapmayın, aksi takdirde rejenerasyon kesilir. Rejenerasyon kesilirse hata kodu giderilene kadar tekrardan park halinde rejenerasyon yapılması gerekir.
4) Rejenerasyon esnasında forklift çok yüksek egzoz sıcaklıkları oluşturur ve buna dikkat edilmesi gerekmektedir.
5) API sınıflandırmasına göre CJ-4 veya CK-4 tipi motor yağı kullanılması önerilir.
6) Kullanılan yakıtın ultra düşük kükürtlü dizel (ULSD) olması gerekmektedir. (Kükürt miktarı <15ppm)
7) Park halinde rejenerasyona başlamadan önce bütün hata kodları temizlenmelidir. Eğer bir hata kodu varsa rejenerasyon yasaktır.